

復旧の状況

復旧の状況①：漁港の復旧状況

被害の拡大防止や操業開始に向け、応急工事で仮復旧、本復旧を実施

漁港数	被害あり	応急⇒本復旧			本復旧	方針に基づき 対応検討中
		38港	応急完了	応急実施中		
			37港	1港		
69港	60港	38港	37港	1港	20	2

令和7年7月31日時点

地盤隆起等甚大な被害を受けた漁港への対応



<漁港の復旧に向けて>

・令和6年3月25日に「能登の水産関係港の復興に向けた協議会（復興協議会）」を設置し、国の全面協力による専門調査*を踏まえ、漁業関係者や国・県・関係市町、研究機関などが参画し、復興方針の策定に向け議論を開始。

*：国（水産庁）は、4月から6月にかけて、有識者による「能登半島地震漁業地域復旧・復興技術検討会」を開催し、①漁港施設の被害状況、被災パターンの分析、②被災パターンに応じた復旧方法・手順等について技術的な検討を行い、その結果を復興協議会に提供。

・令和6年8月30日に開催された第3回復興協議会において、「生業の再建」「水産業の維持・発展」「漁村の維持・発展」の3つの柱を基本的な考え方とする復興方針を策定。1日も早い操業再開を目指し、復興方針に基づく段階的な復旧を進める。

災害査定の実施完了

・漁港の早期復旧に向けて、令和6年3月より災害査定を実施し、令和6年12月に全て完了。

管理者	査定実施件数
石川県	134件
市町	429件
計	563件



災害査定の状況

復旧の状況①：漁港の復旧状況

■ 県内69漁港のうち60漁港で被災。【外浦地域を中心に地盤隆起を多数確認】
被災した60漁港のうち、応急工事等行い、現在、55漁港が利用可能。
(※県内69漁港のうち64漁港の利用が可能)

鹿磯漁港 (石川県管理・第2種漁港)

- ・物揚場, 船揚場

地盤隆起により、海面との段差が発生

→ 隆起した泊地に大型土のうによる仮設物揚場及び船揚場を整備し応急復旧完了



(応急復旧)

蛸島漁港 (県管理・第3種漁港)

- ・岸壁

岸壁の背後に沈下が発生

→ As舗装・砕石で応急復旧完了



(応急復旧)

狼煙漁港 (県管理・第4種漁港)

- ・岸壁

地盤隆起により、海面との段差が発生

→ 泊地浚渫・岸壁切下げにより応急復旧完了



(応急復旧)

赤神漁港 (輪島市管理・第1種漁港)

- ・船揚場

地盤隆起により、海面との段差が発生

→ 泊地浚渫・鋼板による法尻延伸で応急復旧完了



(応急復旧)

鰻目漁港 (七尾市管理・第2種漁港)

- ・物揚場

エプロン沈下が発生

→ As舗装で応急復旧完了




(応急復旧)

富来漁港 (県管理・第4種漁港)

- ・岸壁

地盤隆起により、海面・背後地と段差が発生

→ 岸壁の切下げで本復旧完了

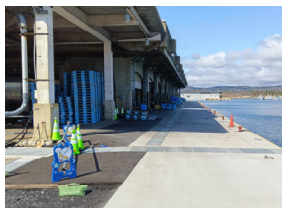


(本復旧)

東浜漁港 (七尾市管理・第1種漁港)


- ・物揚場, 漁港施設用地

沈下及びひび割れ発生

→ 舗装打換えで本復旧完了

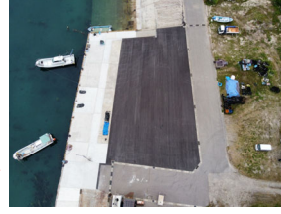

(本復旧)

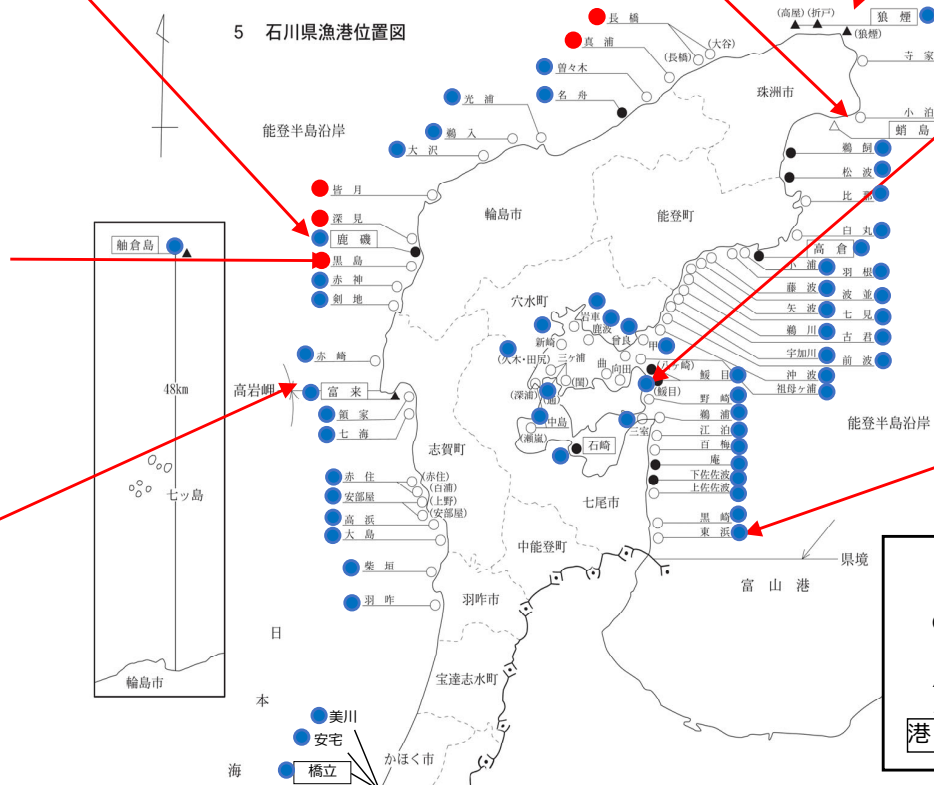

凡例

○	第1種漁港
●	第2種漁港
△	第3種漁港
▲	第4種漁港
港名	県管理漁港

利用可能な漁港

● 利用可能 64漁港

● 利用不可 5漁港

令和7年7月31日時点

復旧の状況②：港湾の復旧状況

● 漁業活動に利用されている主な港湾


輪島港

- ・ 漁船移動に必要な水深を確保するための啓開(浚渫)作業が完了 (R6.7.23)
- ・ 引き続き、利用再開に向けた浚渫工事(本復旧)を実施中 (R6.8.5～)
- ・ 漁業再建に向け、仮棧橋を設置(①R6.4.12、②R6.6.28、③R7.7.22)
- ・ 漁船係留のため、隆起した物揚場を切下げ (R6.4.8、R6.10.25)



小木港

- ・ 荷捌所周辺用地を応急復旧 (R6.2.12)
- ・ 港周辺の臨港道路の応急復旧 (R6.3.6)

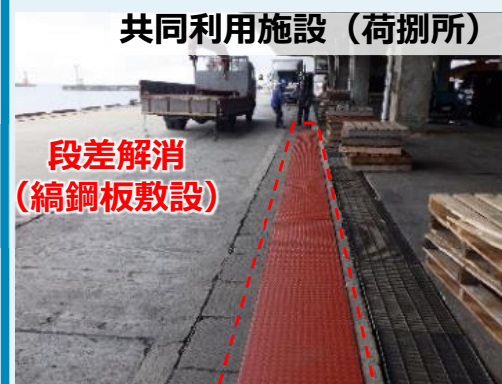

宇出津港

- ・ 定置網の補修場所確保のため、ふ頭用地を応急復旧 (R6.8.2)
- ・ 沈下した臨港道路の冠水対策として舗装を嵩上げ (R6.8.1)



復旧の状況③：漁港の復旧状況（復旧前・復旧後）（1）

富来漁港（石川県管理・第4種漁港）

- ・-3.5m岸壁
- エプロン及び背後の臨港道路が沈下
- Co、As舗装版を撤去・復旧し利用を再開



（被災後）



（復旧後）

高倉漁港（石川県管理・第2種漁港）

- ・-4.5m姫第1岸壁
- エプロン舗装に段差・クラック発生
- Co舗装版を撤去、碎石で仮復旧し利用を再開



（被災後）



（復旧後）

鹿磯漁港（石川県管理・第2種漁港）

- ・-2.0m物揚場
- 地盤隆起により、航路・泊地埋そく、岸壁と漁船の高低差が発生
- 大型土のうによる仮設物揚場を整備し、利用を再開



（被災後）



（復旧後）

石崎漁港（石川県管理・第2種漁港）

- ・-2.0m物揚場
- 地盤沈下により、背後地が冠水
- 仮設矢板・大型土のうを設置し浸水を防止



（被災後）



（復旧後）

復旧の状況③：漁港の復旧状況（復旧前・復旧後）（2）

蛸島漁港（石川県管理・第3種漁港）

- ・ -4.5m岸壁
- 背後用地に段差・クラック発生
- As舗装版を撤去・復旧し利用を再開



（被災後）



（復旧後）

狼煙漁港（高屋地区）（石川県管理・第4種漁港）

- ・ -3.5m岸壁
- 地盤隆起により、航路・泊地埋そく、岸壁と漁船の高低差が発生
- 泊地浚渫・岸壁切下げにより、利用を再開



（被災後）



（復旧後）

狼煙漁港（狼煙地区）（石川県管理・第4種漁港）直轄代行

- ・ -3.5m岸壁
- 地盤隆起により、航路・泊地埋そく、岸壁と漁船の高低差が発生
- 泊地浚渫・岸壁切下げにより、利用を再開



（被災後）



（復旧後）

狼煙漁港（折戸地区）（石川県管理・第4種漁港）

- ・ -3.5m岸壁
- 地盤隆起により、航路・泊地埋そく、岸壁と漁船の高低差が発生
- 泊地浚渫・岸壁切下げにより、利用を再開



（被災後）



（復旧後）

復旧の状況③：漁港の復旧状況（復旧前・復旧後）（3）

名舟漁港（輪島市管理・第2種漁港）

- ・船揚場
- 地盤隆起により、航路・泊地埋そく、船揚場と水面に高低差が発生
- 泊地浚渫・船揚場法尻延伸により、利用を再開



（被災後）



（復旧後）

鰻目漁港（七尾市管理・第2種漁港）

- ・-2.5m物揚場
- エプロン沈下・段差発生
- Co舗装版を撤去、As舗装で仮復旧し利用を再開




（被災後）



（復旧後）

大沢漁港（輪島市管理・第1種漁港）

- ・航路、泊地
- 地盤隆起により、航路・泊地が埋そく
- 応急浚渫により、利用を再開

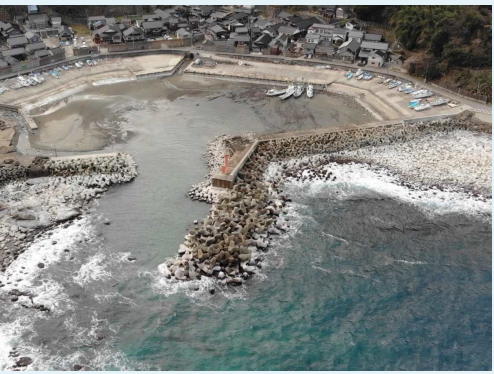

（被災後）



（復旧後）

庵漁港（七尾市管理・第2種漁港）

- ・-2.5m物揚場
- エプロン沈下・段差発生
- Co舗装版を撤去、復旧し利用を再開



（被災後）



（復旧後）